




PERIMESH® INSTALLATION QUICK GUIDE

PERIMESH® MONTAGEANLEITUNG

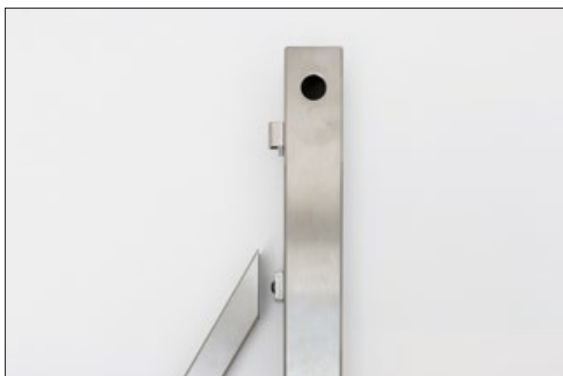

Pfosten (Anfang-, End-, Eck-, Mittelpfosten, Torpfosten) mit Streben fachgerecht setzen und montieren (Einbetonieren mit Beton C20/25 oder Verschrauben mit geeigneten Schrauben). Hierbei unbedingt bei allen Pfosten auf die richtige bzw. gewünschte Pfosten-seite (Netzführung Außen/Innen) achten. Bei der Betonvariante darauf achten, dass der Pfosten genug tief gesetzt wird (Bohrung für Spannseil beachten!) - damit der passende Spannseil / Netzabstand zur Boden-kante erreicht wird.

Set and assemble posts with struts professionally (concrete C20/25 or screw installation with suitable screws). It is important to install all posts on the correct side (outside/inside). With concrete type make sure that posts are set deep enough (check hole position for the tensioning rope).

Der Abstand der Pfosten zueinander sollte maximal 2,5m bei einer max. Länge von 20m betragen. Je kleiner der Pfostenabstand desto geringer der Seilstich bzw. Seildurchhang.

Distance between the posts should be a maximum of 2,5 m with a maximum length of 20 to 25m.



Horizontale Spannseile unten und oben durch die Mittelpfosten führen (Seilführung an den Pfosten-Streben hierbei beachten) und auf einer Seite am End- oder Eckpfosten in den im Pfosten eingedrehten Seilspanner einführen. Ggf. die Position vom Durchführungsloch vorher am Seilspanner kennzeichnen. Damit findet man das Durchführungsloch am Seilspanner schneller.

Guide the horizontal tensioning cables through the centre posts at the bottom and top (note the cable guide on the post struts) and insert them into the cable tensioner screwed into the post on one side of the end or corner post. If necessary, mark the position of the feed-through hole on the cable tensioner beforehand. This makes it easier to find the feed-through hole on the cable tensioner.



Den Seilspanner und Drahtseil mit einem **Ratschen - Schlüssel mit Inbus (Größe 5) gegen den Uhrzeigersinn drehen bzw. spannen** (dabei durch Unterstützung mit einer Zange die Ratsche gegen Rückdrehen sichern) und durch die M3 Schraube (2,5er Schlitz-Schraubendreher) den Seilspanner mit dem Pfosten, an einer der vier Gewindepositionen, fixieren.

Turn the cable tensioner and wire cable anti-clockwise using a ratchet spanner with Allen key (size 5) in an anti-clockwise direction or tighten (secure the ratchet by supporting it with a pair of pliers the ratchet against turning back) and tighten the M3 screw (2.5 slotted screwdriver) fix the cable tensioner to the post at one of the four threaded positions.




PERIMESH® INSTALLATION QUICK GUIDE

PERIMESH® MONTAGEANLEITUNG



Auf der anderen Zaunseite **das Seilende auf die passende Länge abschneiden** (ca. 15 cm länger als Pfostenende), in den Seilspanner einführen und auf die gewünschte oder erforderliche Endspannung bringen und durch die **M3 Schraube fixieren**.


Turn the rope tensioner with a ratchet wrench and fix the rope tensioner with M3 screw at one of the four thread positions. Then cut the rope ends on the other fence side to the appropriate length (approx. 15cm longer than the end of the post). After that insert the rope into the tensioner and bring it to the desired or required final tension. Fix it again with M3 screw.

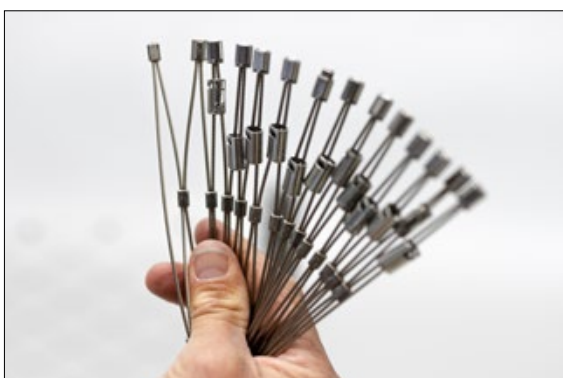

Das Netz auslegen und auf einer Netzseite vertikal die **zweiteiligen Vertikalseilklemmen** aufbringen (Vertikalklemmen braucht man nicht unbedingt)!

Auf die richtige bzw. gewünschte Netzseite achten! Mit Kabelbindern diese Netzseite zuerst an den Ecken oben und unten mit dem Spannseil und dem Rundstab vom Pfosten verbinden. Mindestens jede zweite Klemme mit dem Rundstab durch Kabelbinder verbinden.

Danach wird das Netz mit den Netzclips am horizontalen Spannseil eingehängt – oben und unten mindestens an jeder zweiten Masche. Jetzt wird das Netz auf die andere Seite gezogen bzw. ausgerichtet. Das Netz auf die gewünschte Länge direkt an den Netzklemmen abschneiden, Vertikalseilklemmen aufbringen und mit Kabelbindern am Rundstab befestigen. Die restlichen **Netzclips** aufbringen. Durch die Kabelbinder wird das Netz jetzt auf den gewünschten End-Abstand und Spannung zum Rundstab eingestellt.

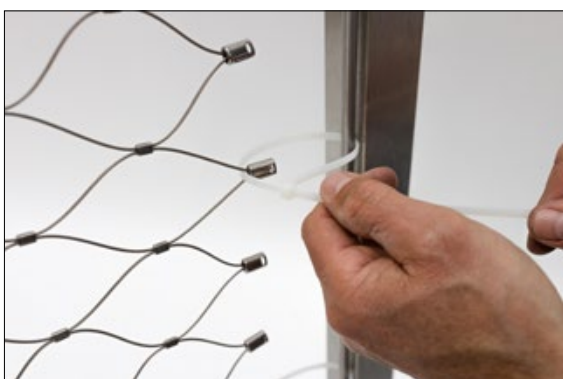

Install vertical rope clamps at one net side (vertical clamps are not absolutely necessary)!
Use cable ties to install the net at end post round rod.

Now you can use net clips to connect ropes with the net mesh horizontally. After that you should pull the net to the other side. Then you can see where you can cut the net to the perfect length. It is good to connect net and post with three (top, bottom, middle) cable ties before you cut the net.

Cut the net direct at the net clamp. Install vertical rope clamps again and make the connection net with posts like the other side. Now you can adjust the desired und final tension with the cable ties.


Tipp: Zuerst großer Abstand von Netzklemme zum Rundstab mit Kabelbinder einstellen

Tipp: Connect at least every second clamp to the rod with cable ties – first with large distance to the round rod.




PERIMESH® INSTALLATION QUICK GUIDE

PERIMESH® MONTAGEANLEITUNG

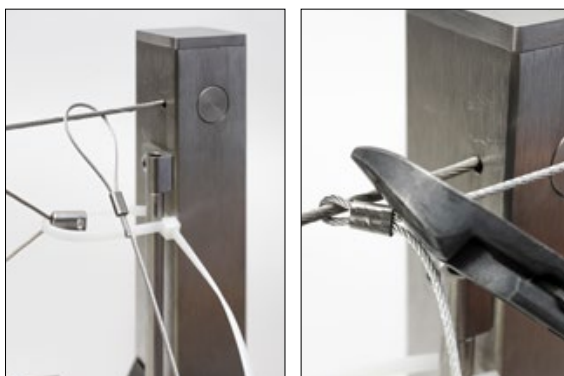

An einem Ende vom Montageeseil (Länge mindestens 2 mal Pfostenlänge) wird eine sehr kleine **Schleife um das Spannseil** (Empfehlung: zuerst Oben) gebildet und mit einer Klemme verpresst (Klemmzange).

Das 1,5mm dünne Montageeseil wird um den Rundstab und durch die Vertikalklemmen von oben nach unten durchgefädelt. **Dabei darauf achten, dass am Ende eine gute Spannung erreicht wird** (entsprechend eingestellter Kabelbinder-Abstand Klemmen zum Rundstab). Am unteren Ende vom Rundstab wieder eine enge Schleife um das untere Spannseil legen, festziehen und verpressen. Damit ist das Netz jetzt auch mit den Posten verbunden und gespannt. Kabelbinder abschneiden.

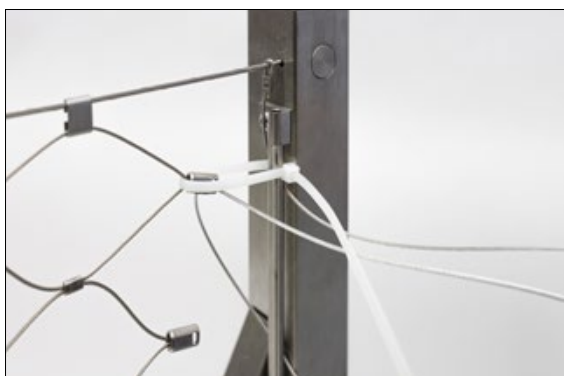

With installation rope 1,5mm (length at least 2 times post length) a very small loop is formed and pressed around the top tensioning rope.

Use a standard clamping pliers. Now the end of loop fixed installation rope is threaded around the rod and through the vertical clamps from top to bottom. At the bottom make again a loop, tighten and press it.

Make sure that a good tension is achieved at the end (correspondingly cable tie distance between clamps and round rod). Now you can cut off cable ties.



Zum Schluss noch die einzelnen Maschen mit den **Netzclipse** ausrichten und mit der **Presszange** den Clips mit Spannseil und Netz verpressen.

Finally press net clip with special pressing pliers.



Optional: Gestaltungselemente Pailletten in die Netzmasche einbringen.

Optional: design elements Introduce sequins into the net mesh.